


數位振動計 VB-8202 中文說明

1. 一般規格：

顯示器	超大型液晶顯示器, 字高 15mm. (0.6")
功能	加速度. 速度之絕對值. 最高值. 資料鎖定. 較大. 較小. 平均值.
範圍	速度: 200mm/s: 0.5~199.9mm/s.
	加速度: 200m/s ² : 0.5~199.9m/s ² .
頻率特性	10Hz~1000Hz.
精確度	±(5%+2d), 160Hz. 80Hz@23±5°C.
校正點	速度: 50mm/s. (160Hz)
	加速度: 50m/s ² . (160Hz)
線路	採用單一超大型積體電路.
資料鎖定	將測量數值鎖定.
峯值測量	測量最高讀值.
記憶	最大值. 最小值.
關機	手動關機及自動關機(未按任何按鍵, 10 分鐘自動關機).
取樣時間	約 1 秒.
資料輸出	RS-232 電腦輸出介面.
工作環境溫度	0°C~50°C. (32°F~122°F)
工作環境濕度	最高 80% RH.
工作電源	006P 直流 9 伏特電池.
消耗電流	約直流 6mA.
重量	主機: 230g. 感應器: 38g.
尺寸	主機: 180*72*32mm.
	測棒: 圓型, 直徑 19mm*21mm 長.
標準附件	操作說明書..... 1 本. 振動感應器..... 1 各. 電纜線..... 1 條. 震動感應尖頭型..... 1 只 磁鐵底座..... 1 只. 攜帶盒..... 1 只.
選購附件	應用軟體..... SW-U101-WIN. RS-232 連接線... UPCB-01.

2. 面版說明:

- 3-1 液晶顯示器.
- 3-2 BNC 接頭座.
- 3-3 RS-232 輸出插座.
- 3-4 絕對值(RMS)/峯值(PEAK)選擇鍵.
- 3-5 加速度/速度選擇鍵.
- 3-6 讀值鎖定鍵.
- 3-7 電源開關.
- 3-8 記憶記錄鍵.
- 3-9 記憶值呼出鍵.
- 3-10 電池室/電池蓋.
- 3-11 電纜線 BNC 接頭.
- 3-12 電纜線細線接頭.
- 3-13 加速感應器輸入座.
- 3-14 加速感應器.
- 3-15 感應尖頭型.
- 3-16 磁鐵底座.

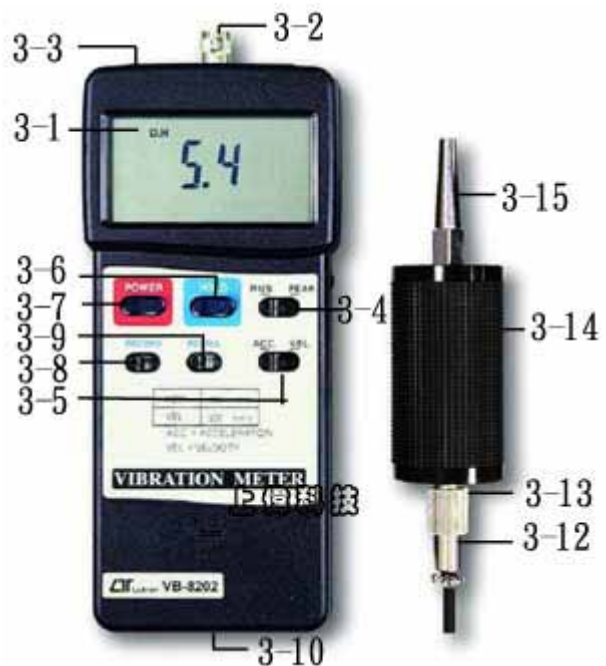

3. 測量方法:

3-1 使用方法:

- (1) 將電纜線 BNC 接頭端(圖 3-11)與主機 BNC 接頭座(圖 3-8)連結.
- (2) 將電纜線細線接頭(圖 3-12)與加速感應器輸入座(圖 3-13)連結.
- (3) 在測量加速度時, 請將選擇開關撥至 ACC(圖 3-5).
- (4) 在測量速度時, 請將選擇開關撥至 VEL(圖 3-5).
- (5) 選擇撥至絕對值(RMS)(圖 3-4).
- (6) 按下電源開關(圖 3-7)開機.
- (7) 無磁性測試方式, 藉由手持感應器測試, 經被測體表面物體振動傳送給感應器測量.
- (8) 有磁性測試方式, 結合感應器(圖 3-14)與磁鐵底座(圖 3-15), 經被測體表面物體振動傳送給感應器測量.

3-2 峯值測量:

選擇開關撥至峯值(PEAK)(圖 3-4). 在測量週期中顯示幕顯示最高峯值.(峯值=1.414 RMS)

3-3 讀值鎖定:

- (1) 在測量中按下讀值鎖定鍵(圖 3-6), 將顯示值保留住, 顯示器出現 D. H. 符號.
如欲取消此功能, 再按一次讀值鎖定鍵即可取消讀值鎖定功能.
- (2) 再按讀值鎖定鍵, 將再次啟動讀值鎖定功能.

3-4 資料記錄:(最大值. 最小值)

- (1) 資料記錄功能, 可記錄測量過程中之最大值. 最小值. 按下記憶記錄鍵(圖 3-8)即開使作資料記錄, 此時顯示器出現"REC" 符號.
- (2) 需將記憶記錄值呼出, 按記憶值呼出鍵(圖 3-9), 即可叫出最大值. 最小值.

a. 按一下記憶值呼出鍵, 顯示器出現"Max"符號, 此時顯示器顯示測量過程中之最大值.

b. 再按一下記憶值呼出鍵, 顯示器出現"Min"符號, 此時顯示器顯示測量過程中之最小值.

(3) 欲取消資料記錄功能, 再按一下記憶記錄鍵, 即可取消資料記錄功能. 顯示器"REC"符號消失.

4. 關機:

自動關機省電功能. 如未按記憶記錄鍵, 10 分鐘後將自動關機(10 分鐘內未按任何按鍵)

5. RS-232 介面功能:

這儀器特殊介面輸出孔(3-3)3.5 公分插頭, 16 位元輸出.

6. 電池更換.

當顯示器左上角出現"BAT"符號時, 表示電池電力不足. 請即刻更換新電池. 建議使用鹼性電池. 如長期不使用時, 請將電池取出, 以免造成主機損壞.